



SERVICE 		9
		X 85.104-96

MODEL }
MODÈLE }

238

URGENT MATTER

On a number of chain saws model 238, in the new colour, the throttle trigger can bind and fail to return to idle position.

If you observe that the throttle trigger binds, remove the right side cover and cut off the rib in an angle, according to the illustration.

MESSAGE IMPORTANT!

Sur certaines des tronçonneuses 238 du nouveau coloris nous avons constaté un grippage de la gâchette lors du rappel à zéro.

En cas de grippage il faut enlever l'élément de chauffage droit et découper une partie de la paroi comme l'indique l'illustration ci-dessous.

