



# Service Bulletin

## REISSUE

**Date:** January 30, 2001  
**Bulletin No:** 2001-1-18

**Affected Model(s):** 2001 Panther 550  
**VIN:** Not Applicable

**Product Line:** Snowmobile

**Subject:** Passenger Seat & Tool Box Base/Staples

---

On January 24, your dealership was sent Bulletin 2001-1-18 regarding the need to inspect the passenger seat & tool box base for the possibility of protruding staples. Inadvertently, incorrect information was included in the **Warranty** section of the bulletin. Please refer to the corrected information now included in the Warranty section of this reissued bulletin.

**Condition:** It has been determined that on some of the affected models, staples may be protruding through the front and rear base areas of the passenger seat/tool box. This condition may cause injury to the fingers or to the hand.

**Solution:** Carefully inspect the indicated areas of concern on affected snowmobiles to determine if any protruding staples are present. Please contact customers who have purchased any affected snowmobiles through your dealership and make arrangements to have the affected snowmobiles inspected for the presence of protruding staples. If protruding staples are present, make arrangements to have the necessary service work completed. Also, make sure to inspect and service all affected snowmobiles at your dealership.


**⚠ WARNING**

Use a flashlight to inspect the indicated areas. Do not inspect by simply placing your hand inside the tool box area. If staples are present, cutting your hand may be possible.

If protruding staples are present, remove the passenger seat; then install new ¼ in. staples taking care to properly align the staples to prevent them from protruding into the toolbox area. See Fig. 1 for the proper stapling procedure.

Carefully remove the existing staples taking care not to tear the vinyl.

Fig.1

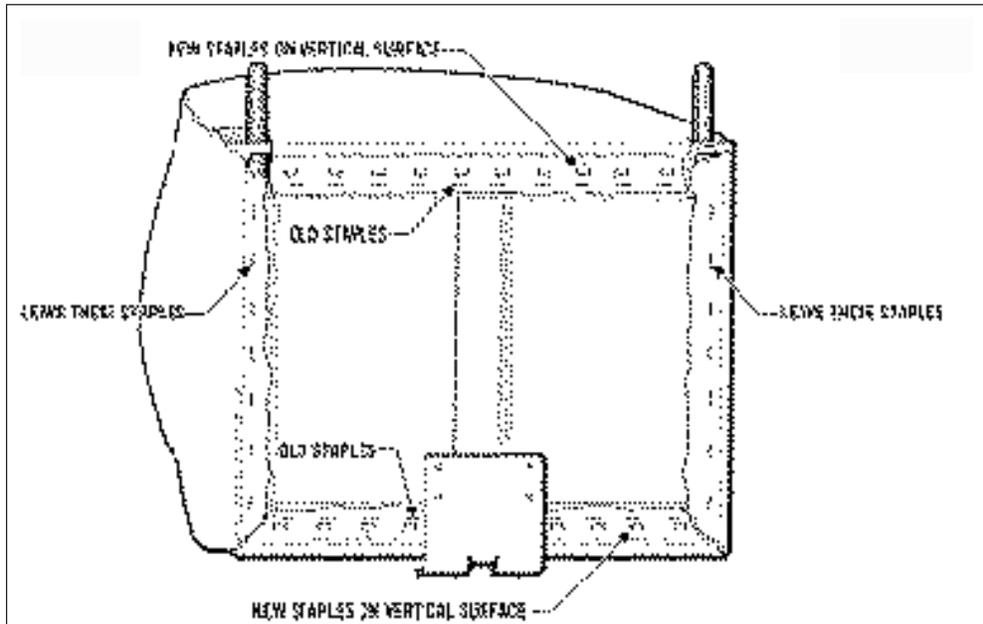

0736-487

**Parts:** None.

**Warranty:** A labor allowance of 0.3 hr will be paid per affected snowmobile.  
A group Claim Form of up to 9 vehicle identification numbers (VIN) will be accepted.  
Enter 2001-1-18 in the appropriate area of the Complaint section (formerly referred to as Failure Code section).  
Enter 0 & (p/n 1706-161) in the Failed Part No. section (formerly referred to as the Parts section).

■ **Note:** All other information in original Bulletin 2001-1-18 is correct.

■ **Note:** This bulletin expires January 30, 2003.



Printed in the U.S.A.



®™ Trademarks of Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0101



# Bulletin de service

## RÉVISÉ

**Date:** Le 30 janvier 2001

**Modèle(s) concerné(s):** Panther 550 2001

**Numéro de bulletin:** 2001-1-18

**NIV:** Ne s'applique pas

**Ligne de production:** Motoneige

**Objet:** Siège du passager & base du coffre à outils/  
Agrafes

Le 24 janvier, nous envoyions à votre concession, le bulletin 2001-1-18 concernant le besoin d'inspecter le siège du passager et la base du coffre à outils pour la possibilité d'agrafes transperçantes.

Par inadvertance, l'information incluse à la section **Garantie** de ce bulletin est erronée. Veuillez vous référer à la section Garantie joignant ce bulletin révisé pour l'information exacte.

**Condition:**

Il a été déterminé que sur certains modèles concernés, les agrafes peuvent dépasser à travers le devant et l'arrière de la région de la base du siège du passager et du coffre à outils. Cette condition peut causer des blessures aux doigts ou à la main.

**Solution:**

Inspecter avec attention les régions indiquées en question sur les motoneiges concernées afin de déterminer s'il y a des agrafes présentes qui dépassent. Veuillez communiquer avec les clients qui ont acheté une motoneige concernée de votre concession et prenez arrangement pour que les motoneiges concernées soient inspectées pour la présence d'agrafes dépassant. Si des agrafes dépassant sont présentes, prenez arrangement pour que le travail de service nécessaire soit complété. Veuillez également vous assurer d'inspecter et d'effectuer le travail de service sur toutes les motoneiges concernées de votre concession.


**⚠ AVERTISSEMENT**

**Utiliser une lampe de poche pour inspecter les régions indiquées.  
N'inspectez pas en plaçant simplement votre main dans la région du coffre à outils. Si des agrafes sont présentes, il est possible que vous vous coupiez à la main.**

Si des agrafes dépassant sont présentes, retirer le siège du passager; ensuite installer les nouvelles agrafes de 0,635 cm (1/4 po) en prenant soin d'aligner correctement les agrafes afin de prévenir qu'elles dépassent de la région du coffre à outils. Voir la Fig. 1 pour le procédé d'agrafage adéquat.

Retirer avec soin les agrafes présentes en prenant garde de ne pas déchirer le vinyl.

Fig.1

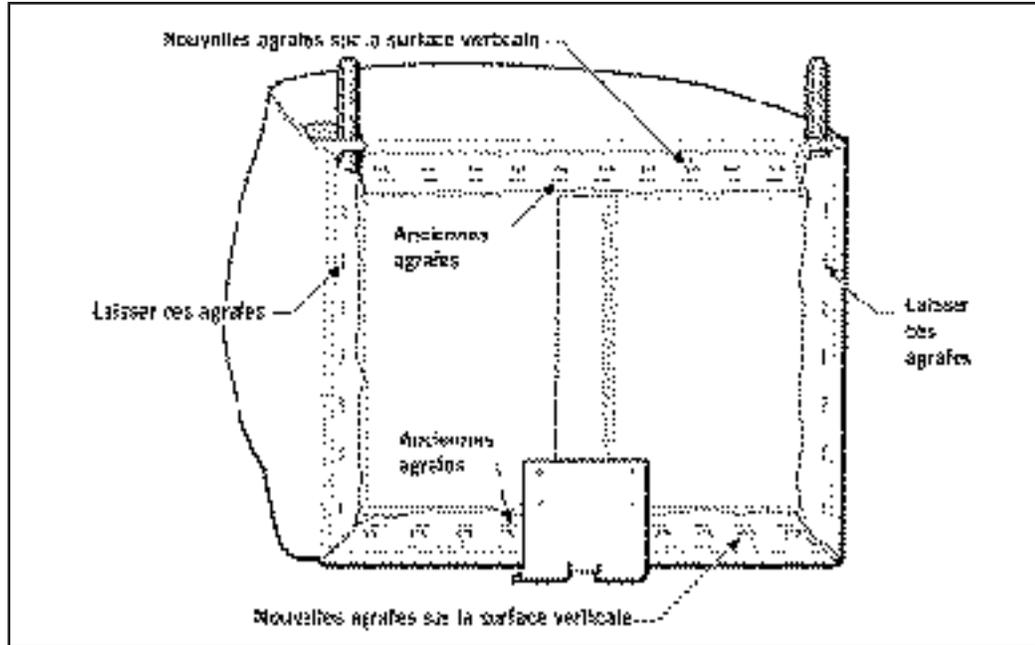

0736-487

**Pièces:**

Aucune.

**Garantie:**

Une allocation de main-d'oeuvre de 0,3 h sera payée par motoneige concernée.

Un formulaire de réclamation en groupe ayant jusqu'à 9 numéros d'identification de véhicule (NIV) sera accepté.

Veuillez inscrire 2001-1-18 à l'endroit approprié de la section Plainte (auparavant référé en tant que section Code de panne).

Veuillez inscrire 0 & le (n/p 1706-161) à la section Numéro de pièce en panne (auparavant référé en tant que section Pièces).

■ Remarque: Toute autre information du premier bulletin 2001-1-18 est exacte.

■ Remarque: Ce bulletin prendra fin le 30 janvier 2003.



Imprimé aux États-Unis



®™ Marques déposées d'Arctic Cat Inc., Thief River Falls, MN 56701



0101